Bedienungsanleitung
Fingerprint

(Seite 1)

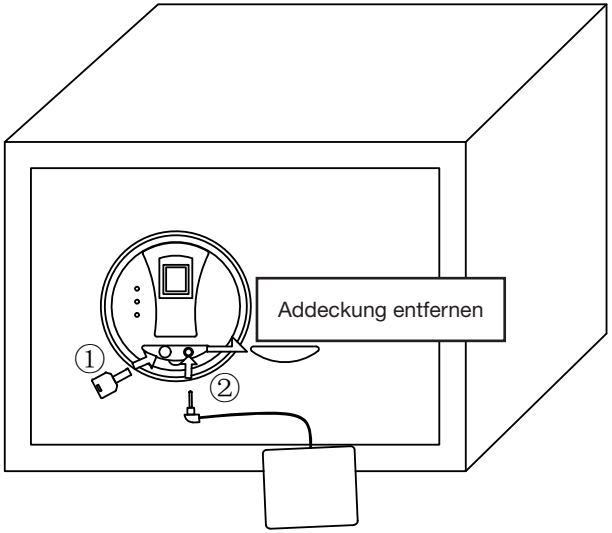

Erstmaliges Öffnen / Notfall-öffnung

1) Notfallöffnung mit Schlüssel

Entfernen Sie die Abdeckung (s. oben). Führen Sie den Schlüssel ein, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und halten ihn in der Endposition.

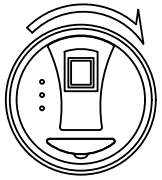

Drehen Sie den Schlossring, um den Tresor zu öffnen.

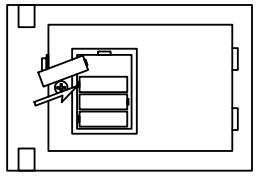

Legen Sie 4 AA Batterien in das Batteriefach auf der Türinnenseite ein.

2) Notfallöffnung mit Notstrom

Schließen Sie die mit 4 AA Batterien gefüllte Notstrombox an (s. oben).

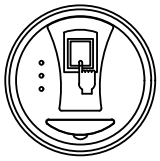

Legen Sie einen Finger auf den Fingerscanner.

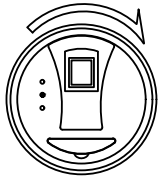

Das grüne Licht leuchtet. Drehen Sie zum Öffnen den Schlossring binnen 6 Sekunden.

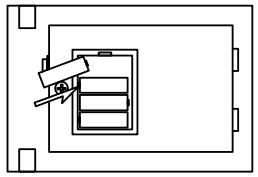

Legen Sie 4 AA Batterien in das Batteriefach auf der Türinnenseite ein.

Herstellerinformation:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany | Tel.: +49 (0) 21 66/98 56-0
E-Mail: info@basi.eu | www.basi.eu

Alles in Sicherheit

Benutzer-Fingerprint einstellen:

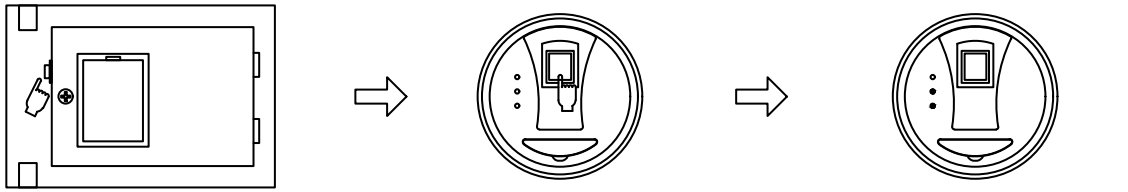

1. Drücken Sie den Knopf auf der Türinnenseite

2. Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckscanner

3. Wenn das grüne und rote Licht aufleuchtet und ein „Piep-Ton“ ertönt, war die Registrierung erfolgreich.

Öffnen der Tür:

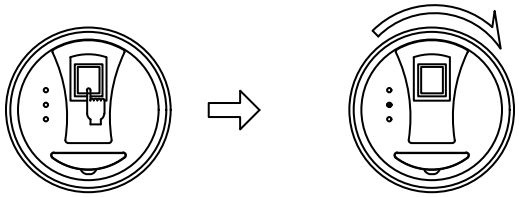

1. Legen Sie einen Finger auf den Fingerscanner

2. Das grüne Licht leuchtet. Drehen Sie zum Öffnen den Schlossring binnen 6 Sekunden.

Selbstverriegelnde Funktion:

Eine 5-fache Falscheingabe blockiert den Tresor für eine Minute und ein Alarm ertönt.

Herstellerinformation:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany | Tel.: +49 (0) 21 66/98 56-0
E-Mail: info@basi.eu | www.basi.eu

Löschen der Fingerabdrücke:

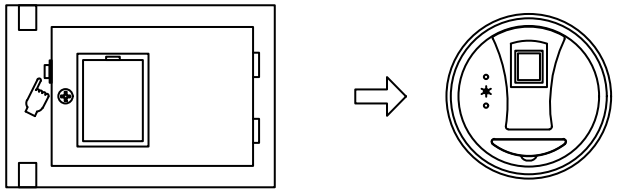

1. Drücken und halten Sie den Knopf auf der Innenseite der Tür für 5 Sekunden

2. Das grüne Licht blinkt, ein „Piep-Ton“ ertönt und alle Fingerabdrücke sind gelöscht. Der Tresor ist nun im Werkszustand und kann mit jedem Finger geöffnet werden.

Geringe Batterieladung:

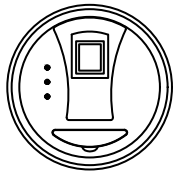

Wenn das rote, grüne und gelbe Licht gleichzeitig leuchtet, hat die Batterie eine geringe Ladung und muss getauscht werden.

System Parameter:

Arbeitsspannung:	4 - 6 V
Stand by Spannung:	1 5 U A
Arbeitsstrom:	3 5 0 M A

Alles in Sicherheit